


# PRONOuvo1099

## Einbauanleitung

- ➔ PRONOuvo1099 TYP E (Kern aussen)
- ➔ PRONOuvo1099 - POROTHERM
- ➔ PRONOuvo1099 - IMBEX/UNIPOR
- ➔ PRONOuvo1099 - CAPO

### Einbau Deckenlager

- Sauberer, ebener Mörtelüberzug auf Tragwänden von min. 10 mm.
- Lager lose auf aufgehärtetes Mörtelbett mit Deckblatt nach oben verlegen. OK Lager bündig mit OK Deckenschalung.
- Vorhandene Überlappungen an den Stossstellen des Lagers benützen. Verbindungen Deckblattüberlappungen abschneiden und stumpfen Stoss mit Klebeband abdecken.
- Rohr- und Leitungsdurchführungen im Bereich des Lagers und der Betondecke weich polstern mit Pronouvo Prorohr.
- Starre Verbindungen zwischen Decke und Tragwand müssen in jedem Fall vermieden werden.
- Nach dem Ausschalen müssen allfällige Betonreste an den Längsrändern des Lagers entfernt werden, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- Verputz im Übergang Wand / Decke schneiden (Trennschnitt).

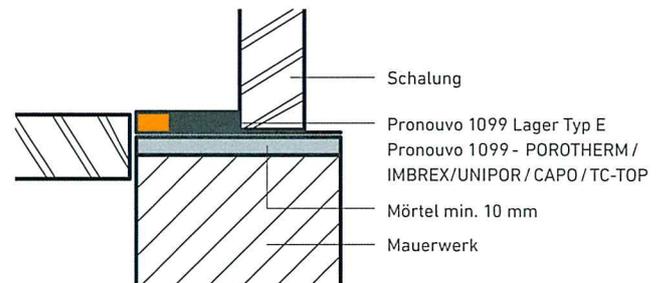

- ➔ Lager Oberkanten Schalung bündig verlegt



- ➔ Fugefreie Verlegung durch Überlappung mit vorstehendem Deckblatt

- ➔ **Trennschnitt**  
 Trennschnitt gemäss SMGV (Schweiz. Maler und Gipsunternehmer-Verband) [www.malergipser.com](http://www.malergipser.com).

- ➔ **Wichtig**

